

Référence location

Client

Adresse du sinistre

Période de séchage

Zone témoin (matériau sec)

LOC-SPECIMEN

Exemple — Camille Dupont

12 rue des Lilas, 93100 Montreuil
du 02/03/2026 au 14/03/2026 · 12 j

16 %

Matériel déployé

SEC50-014 · Déshumidificateur SEC 50 PRO

12 jour(s)

TRB-007 · Turbine de brassage

12 jour(s)

Les références unité correspondent au bon de livraison signé à la mise en service.

Verdict

Séchage atteint : tous les points sont revenus au niveau de la zone témoin.


Méthode de mesure

Méthode comparative inspirée du standard professionnel IICRC S500 : 3 à 5 points de mesure fixes sont définis par le client sur les zones touchées dès la mise en service, plus une zone témoin sur le même matériau non touché. Les relevés (humidimètre, % d'humidité du matériau) sont saisis aux mêmes emplacements, avec photo de l'écran à chaque relevé. La date et l'heure d'enregistrement sont horodatées par le serveur : un relevé ne peut pas être antidaté — un relevé saisi après coup porte la mention « saisi le ... pour le ... ». Le séchage est considéré atteint lorsque les points touchés reviennent au niveau de la zone témoin.

Évolution par point de mesure


Point 1 · mur salon, à 20 cm du sol

dernier 19 % (+3.0 vs témoin)

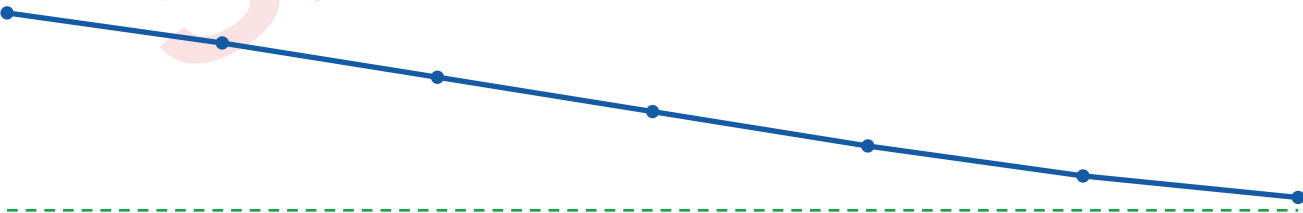

Point 2 · cloison couloir, côté cuisine

dernier 18 % (+2.0 vs témoin)

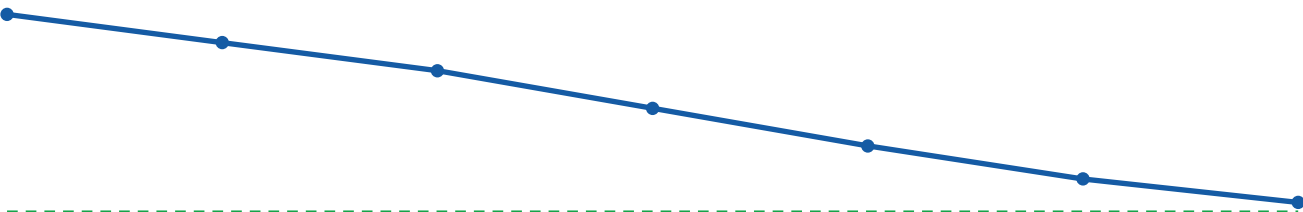

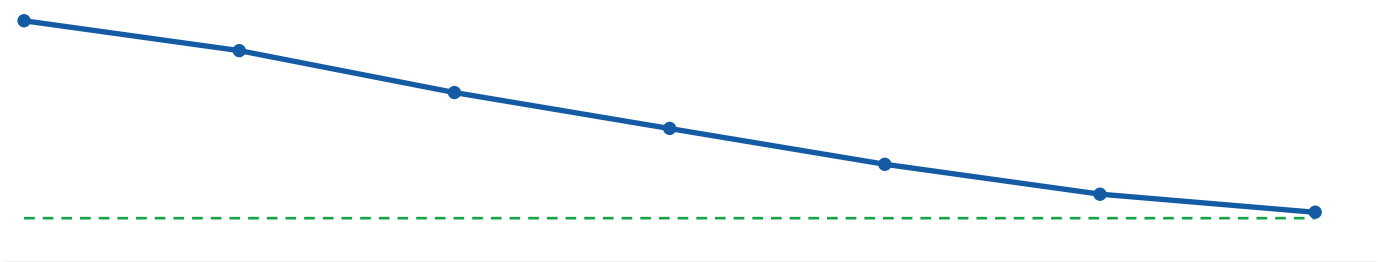


Tableau des relevés

Enregistré le	Point	Valeur	Photo	Mention
02/03/2026	Point 1 — mur salon, à 20 cm du sol	62 %	oui	
02/03/2026	Point 2 — cloison couloir, côté cuisine	58 %	oui	
02/03/2026	Point 3 — plinthe chambre, angle nord	49 %	oui	
04/03/2026	Point 1 — mur salon, à 20 cm du sol	55 %	oui	
04/03/2026	Point 2 — cloison couloir, côté cuisine	52 %	oui	
04/03/2026	Point 3 — plinthe chambre, angle nord	44 %	oui	
06/03/2026	Point 1 — mur salon, à 20 cm du sol	47 %	oui	
06/03/2026	Point 2 — cloison couloir, côté cuisine	46 %	oui	
06/03/2026	Point 3 — plinthe chambre, angle nord	37 %	oui	
08/03/2026	Point 1 — mur salon, à 20 cm du sol	39 %	oui	
08/03/2026	Point 2 — cloison couloir, côté cuisine	38 %	oui	
08/03/2026	Point 3 — plinthe chambre, angle nord	31 %	oui	saisi pour le 07/03/2026
10/03/2026	Point 1 — mur salon, à 20 cm du sol	31 %	oui	
10/03/2026	Point 2 — cloison couloir, côté cuisine	30 %	oui	
10/03/2026	Point 3 — plinthe chambre, angle nord	25 %	oui	
12/03/2026	Point 1 — mur salon, à 20 cm du sol	24 %	oui	
12/03/2026	Point 2 — cloison couloir, côté cuisine	23 %	oui	
12/03/2026	Point 3 — plinthe chambre, angle nord	20 %	oui	
14/03/2026	Point 1 — mur salon, à 20 cm du sol	19 %	oui	
14/03/2026	Point 2 — cloison couloir, côté cuisine	18 %	oui	
14/03/2026	Point 3 — plinthe chambre, angle nord	17 %	oui	

Horodatage serveur à l'enregistrement — les relevés ne peuvent pas être antidatés.

Ce rapport restitue les relevés d'humidité saisis pendant la location et leur évolution. Il constitue un élément factuel à joindre à votre dossier d'assurance ; il ne constitue pas une expertise et ne remplace pas l'avis d'un expert mandaté. Courbes : évolution de l'humidité du matériau (%). Ligne verte pointillée : niveau de la zone témoin (sèche). Document spécimen à données fictives — sans valeur contractuelle.